OTEXIO

NOTICE D'UTILISATION CÂBLES & BARRE DE BROCHAGE

Date de création : 22/05/2024

Version : V.2.0

ACCESSOIRES DE BROCHAGE CÂBLE ET BARRE



1- Enlever la goupille du câble.

2- Glisser le câble par la trappe prévue à cet effet pour transpercer le déchet et le faire ressortir de l'autre coté.

3- Remettre la goupille pour bloquer le câble lors du transport.

4- Répéter les étapes dans le sens inverse pour l'enlever.

L'effort maximum repris **par un câble est 5000 kg.** Nous vous conseillons de placer deux câbles de brochage par compacteur*.



1- Enlever la goupille de la barre.

2- Glisser la barre par la trappe prévue à cet effet pour transpercer le déchet et le faire ressortir de l'autre coté.

3- Remettre la goupille pour bloquer la barre lors du transport.

4- Répéter les étapes dans le sens inverse pour l'enlever.

L'effort maximum repris **par une barre est 1 450** kg. Nous vous conseillons de placer deux barres de brochage par compacteur*.

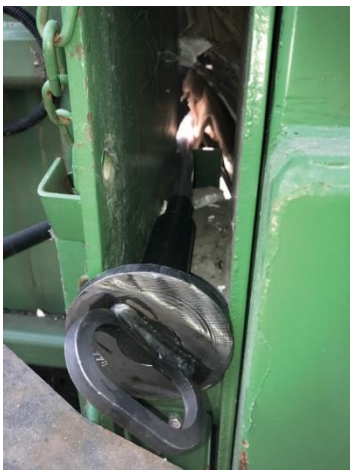

*Utilisation uniquement pendant le transport.